

TANÚSÍTVÁNY



Az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
(H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)
mint a BFKH által MFO-233 kijelölt szervezet jelen tanúsítványt
a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet előírásai alapján állította ki.

A tanúsítvány száma:	T-41-M0906/02
Revízió szám:	5.0

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz adatai:	
Megnevezés (típus/fantáziánév):	mesterséges mászófal- Mászótorony (2-oldalas, 14 m)
Gyártók/ kivitelezők nevei	Új Liget Kalandpark Kft.
Gyártók/ kivitelezők címei:	H-5241 Abádszalók, Attila út 18.
Azonosítószám/ jelzet:	mesterséges mászófal- Mászótorony (2-oldalas, 14 m) Csabapark II. - Mászótorony, Békéscsaba 5600 Békéscsaba, hrsz. 1498/31.
Gyártás/ kivitelezés időpontja:	2021. 12.
Veszélyességi osztály:	I. veszélyességi osztály
Terhelhetőség/ főbb korlátozások:	- Állandó üzemeltetői/ falimesteri jelenlét szükséges a használok létszámát is figyelembe véve! - Aktív felhasználók falanként/oldalanként 1 fő, (max. testtömeg: 100 kg). - 10 éves kor alatt a fal kizárólag 3,5 méter magasságig mászható, 3+ éves kor alatt a fal használata tilos! - Légy mindig körültekintő, mászó alatt nézelődni tilos! - A mászót keresztezni, figyelmét elvonni tilos! - Egyéb korlátozások a kifüggesztésre kerülő mászófal szabályzat szerint. - Csak alkalmas egyéni védőeszközzel és folyamatos biztosítással használható! - a mászás megkezdésének feltétele az előzetes oktatásban való részvétel

A műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos adatok:	
Értékelés műszaki alapját képző hivatkozás:	MSZ EN 12572-2:2017
Értékelő jegyzőkönyv száma:	T-41-M0906/02/26

Üzemeltetői adatok:			
Név	Cím/ székhely	Engedélyszám	Jóváhagyás
Csabapark Kft.	5600 Békéscsaba Gyulai út 61/2.	Adószám: 32104938-2-04	2026.09.23. Kotró Tamás

Üzemeltetési napló száma:	T-41-M0906/02/26
---------------------------	------------------

A tanúsítvánnyal kapcsolatos adatok:	
Az első használatbavétel előtti műszaki ellenőrzés időpontja:	2022. 05.
A legutóbbi időszakos ellenőrzés időpontja:	2026. szeptember 18.
A tanúsítvány lejártának hatálya:	2027. szeptember 18.

Az üzemeltetés során a vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, a biztonságos üzemeltetés garantálása végett előírt jogszabályokat be kell tartani és állandó üzemeltetői felügyeletet kell biztosítani. Megállapításaink az ellenőrzés időpontjára érvényesek, két ellenőrzés között a berendezés/létesítmény megfelelő állapotának folyamatos biztosítása üzemeltetői felelősség.

A tanúsítvány a kiadott Értékelő jegyzőkönyvvel együtt kezelendő és az abban foglaltak betartása mellett érvényes.

Az értékelési folyamat átvizsgálását követően a tanúsítványt kiállítom.

Szentendre, 2026. szeptember 23.



ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYV

Szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint szórakozási célú sporteszköz
24/2020. (VII.3.) ITM rendelet szerinti időszakos műszaki ellenőrzéséhez

I. A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz alapadatai:

Megnevezés (típus/fantáziánév):	mesterséges mászófal -Mászótorony 2(3) -oldalas, 14 m
Gyártó/ kivitelező neve:	Új Liget Kalandpark Kft.
Gyártó/ kivitelező címe:	H-5241 Abádszalók, Attila út 18.
Azonosítószám/ jelzet:	Csabapark II. - Mászótorony, Békéscsaba
Gyártás/ kivitelezés időpontja:	2021. 12.
Veszélyességi osztály:	I. veszélyességi osztály

II. Tervellenőrzéssel kapcsolatos adatok:

Az előző ellenőrzés óta a vonatkozó szabvány változott: nem

Tervdokumentáció felülvizsgálata szükséges: nem

Megjegyzések:

A tárgyi szórakoztatási célú sporteszköz biztonságosságáról T-41-M0906/02/25 témaszámon adtunk ki értékelő dokumentációt 2025.07.25-én.

III. Üzemeltetéssel kapcsolatos adatok:

A berendezésen baleset Üzemeltető nyilatkozata alapján az előző ellenőrzés óta nem történt:

Üzemeltetői kockázatelemzés rendelkezésre áll: igen

Üzemeltetői kockázatelemzést az előző ellenőrzés óta aktualizálták: nem, aktualizálásáról gondoskodni kell

Üzemeltetési napló vezetése rendszeres: igen

Ütemezett karbantartást a berendezésen az előző ellenőrzés óta végeztek: nem

Ha igen, a jegyzőkönyv azonosítója:

Eseti felújítást az előző ellenőrzés óta végeztek: -

Megjegyzések:

Használati szabályzatot jól láthatóan kihelyezték, azon a korlátozások és betartandó szabályok azonosíthatók. Fontos, hogy a vendégeket felügyelő és biztosító falmester szóban is jelezze az elvártakat.

IV. Helyszíni ellenőrzés adatai:

Szemrevételezéses ellenőrzést végezte:	Kovács Dávid
Ellenőrzés időpontja:	2026. szeptember 18., péntek
Ellenőrzés helyszíne (település):	Csabapark II. 5600 Békéscsaba, hrsz. 1498/31.
Ellenőrzés alapját képező szabvány:	MSZ EN 12572-1:2017

IV./1.- Azonosítás és elhelyezés ellenőrzése:

Főbb geometriai jellemzők tervszerintiek: igen

Főbb szerkezeti elemek megtalálhatók: igen

IV./2.- Stabilitás biztosításának ellenőrzése:

Stabilizálás módja: fix alapozás

IV./3.- Szerkezeti elemek ellenőrzése:

Általános deformációs állapot: megfelelő

Általános korróziós állapot: megfelelő

IV./4.- Egyéni védőeszközök felülvizsgálata:

Ervényes jegyzőkönyv rendelkezésre áll: igen
készítette: Kötélszív Kft.
következő felülvizsgálat dátuma: 2027.08.17.

Megjegyzések:

IV./5.- Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Az elsőkörös bejárásról készített 036/2026 KV sz. jegyzőkönyvben (készítette: Gaál Péter) kisebb észrevételek lettek megjegyezve a mászótorony biztonságosságának fokozása érdekében. A bejárásról készült jegyzőkönyvet a Megrendelő (üzemeltető) rendelkezésére bocsátottuk.

A mászófal felső indulási helyénél az épület falának egyik mellvédje kiszakadt, leesés veszélye áll fenn! A mellvéd javítását mihamarabb el kell végezni. Üzemeltető ennek elvégzéséről e-mailben nyilatkozott.


Az üzemi terület használata balesetveszélyes- elő kell írni védősisak használatát és jelölni kell az éles sarkokat, magas küszöböket! Belső világítás kialakított, de a helyszíni ellenőrzés időpontjában nem működött.

A biztosító személyek (képzett animátorok) felrántás elleni védelme még nem lett kiépítve, pótlásáról gondoskodni kell.


V. Felügyelt próbajáráttal kapcsolatos adatok:

Próbaüzemmel kapcsolatos szabványkövetelmények teljesültek: A mászófal funkcionális vizsgálata az elsőkörös bejárás során lett elvégezve.
Alkalmazott terhelés: 1 fő mászó

VI. Berendezés kialakítását/ állapotát bemutató fotók:

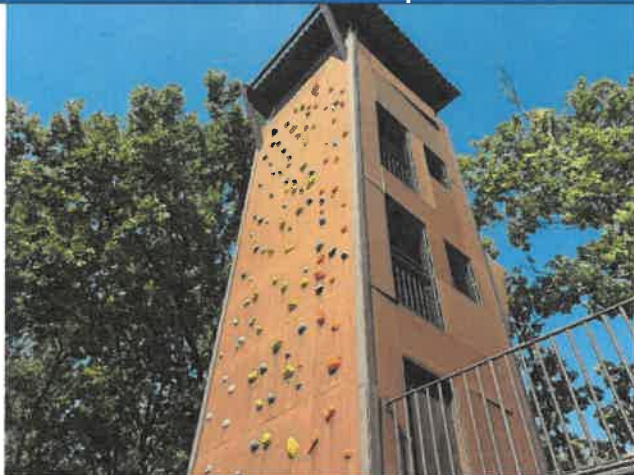

F01- Mászótorony mászófogások képe I:

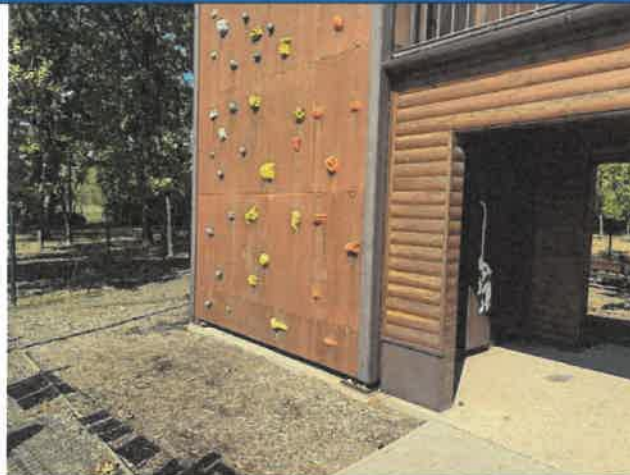

F02- Mászótorony fal alsó nézete I:



F03- Tájékoztató táblák



F04- Tájékoztató tábla



F05- Testmagasság mérő hely

F06- Kilazult mellvéd elem!

VII. Értékelő szakértő összefoglaló megállapításai

Az üzemeltetési dokumentáció	megfelelő.
A berendezés általános állapota	megfelelő, kisebb javítások javasoltak, lásd IV.5. megjegyzést
A berendezés a szabvány követelményeit	részlegesen kielégíti.
A berendezés tanúsítványának hosszabbítása	javasolt, a jegyzőkönyvben jelzett javítások és pótlások elvégzésével.

Általános megjegyzések, szükséges pótlások/javítások:

A jegyzőkönyvben említett javaslatokat a biztonságos üzemeltetés érdekében figyelembe kell venni és be kell tartani!

A Házirend és szabályzat betartását az Üzemeltetőnek felügyelni kell!

VIII. Mellékletek:

M1 melléklet-

036/2026 KV sz. Pályabejárási és vizsgálati jegyzőkönyv

A létesítményen esetlegesen bekövetkezett balesetokról a Kijelölt Szervezetet haladéktalanul értesíteni kell! A létesítmény állapotában és használhatóságában bekövetkező bármilyen változásról a Kijelölt Szervezetet tájékoztatni szükséges és a használatot azonnal be kell szüntetni. Baleseteket, káreseményeket (pl. viharok) követően a létesítmény csak a független ellenőrzés sikeres eredménnyel történő megismétlését követően állítható újra üzembe. A szakszerű, rendszeres és folyamatos üzemeltetői karbantartás a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen.

Szentendre, 2026. szeptember 23.



Kovács Dávid

Kovács Dávid
értékelő szakértő